

1. Déballage et entreposage

- ▶ Respectez les mises en garde indiquées sur l'emballage!
- ▶ Les laminés doivent être manipulés avec la plus grande prudence. Nous recommandons de les déballer, de les transporter et de les entreposer avec le plus grand soin. Ne déballiez les laminés qu'au moment de leur mise en place. Portez les laminés avec les deux mains.
- ▶ La boîte de connexion ne doit pas servir de poignée. Les laminés ne doivent jamais être posés brutalement sur le sol. Les laminés ne doivent jamais être posés sur leurs coins.
- ▶ Évitez d'exposer les laminés à des contraintes de flexion. Ne superposez pas les laminés sans intercalaires.
- ▶ Ne posez pas d'objets sur les laminés, ne marchez pas dessus et ne les laissez pas tomber. Évitez de toucher les laminés avec des objets pointus. Veillez à ce que les contacts électriques restent propres et secs.
- ▶ Pour faciliter la commande ultérieure de pièces de rechange, notez les numéros de série sur la documentation.
- ▶ Les laminés ne doivent être entreposés que dans des locaux secs et ventilés.

2. Travaux préparatoires

Outils/matériel requis :
Cutter

Équipez tous les profilés de positionnement (ref. 2, 4, 5, 6) de caoutchoucs support EPDM (ref. 13)
Découpez les caoutchoucs à la longueur prévue et enfoncez-les dans les profilés (fig. 20).

Attention : n'étirez pas les caoutchoucs et n'utilisez ni graisse ni cire pour faciliter la pose.

Découpez les joints caoutchoucs de serrage EPDM (ref. 14) pour profilés de positionnement verticaux (longueur du générateur solaire plus env. 20 cm).

Les caoutchoucs de serrage EPDM de taille standard pour les profilés de positionnement horizontaux sont livrés coupés à la bonne dimension (ref. 15).

